

赣县区交通运输局关于对交通在建工程 进行安全质量工作检查的总结

根据赣县区质量强区工作领导小组办公室下发的《关于报送 2022 年第三季度质量强区和专利质量工作考核材料的通知》文件要求，我局就全区交通在建工程扎实开展了安全生产专项检查，现将排查工作进展情况汇报如下：

一、工作开展情况

(一) 安全工作计划情况。我局高度重视交通项目安全质量工作，局主要负责人召集各股室和参建单位召开全区交通在建工程安全专项检查部署会，会议传达了相关文件精神，并对该项工作进行了布置。会议要求，由参建企业对自身承建项目对照《关于立即开展全市建筑施工领域安全生产大排查大检查的紧急通知》和《市安委会关于进一步加强建筑施工领域安全生产工作的紧急通知》等文件要求，开展自查自纠工作，须建立排查台账并将排查的安全隐患逐一整改并及时上报。同时会议还布置了局工作人员到现场进行检查和督促整改的相关工作，切实保障在建工程平稳运行。

(二) 安全生产专项检查落实情况。

1、赣县区 C168 五云镇杨坑口至龙潭背公路生命安全防护工程、赣县区 C159 五云镇赖屋至大龙子公路生命安全防护工程、赣县区五云镇羊轱子至水东子公路生命安全防护工程

(1) 施工现场安装波形护栏立柱时，无交通指挥人员，施工区域前后两端未放置任何安全警示设施；



扫描全能王 创建

(2) 波形护栏立柱长度不足，设计立柱长度 2.1 米，实测立柱材料长度为 1.5 米。

2、赣县区石芫乡山背村排子上组至蚣坑组公路硬化

(1) 项目已经完工，但尚未办理质量监督手续。

3、赣县韩坊镇上岭村至于都马岭公路工程

(1) 项目已开工建设，尚未办理质量监督手续；

(2) 施工路段为全封闭路段，仅在标尾处设置了一块安全警示牌，其他地方均未设置安全警示设施；
(3) 路基填筑未做试验路段，实测路基压实厚度大于 50cm，路基压实不到位。

4、尧口村新建网红大草原乡村旅游点道路项目

(1) 尚未办理质量监督手续；

(2) 沿线路基加宽开挖处，未设置任何安全警示设施，且无交通管制人员，存在较大的安全隐患。

5、湖江镇新建石伍桥工程

(1) 项目已开工建设，至今尚未办理质量监督手续；

(2) 桩基础施工时，未与行业主管部门联系，就擅自施工，且未提供桩基检测报告和空心板单梁静载报告；
(3) 沿线临河段未设置安全警示设施，存在较大的安全隐患；

(4) 桥头伸缩缝堵塞，需要及时清理，护栏未设伸缩缝。

6、湖江镇下站村一组至上站公路窄路面拓宽工程

(1) 项目已开工建设，至今尚未办理质量监督手续；

(2) 施工路段未设置任何安全警示设施，存在安全隐患；



(3) 路基填筑未做试验路段，道路拓宽路基填筑未进行分层碾压；

(4) 浆砌片石挡墙砂浆不饱满，局部基础埋置深度不足，抗冲刷、抗倾覆能力差，墙后填土不规范。

7、赣县区白鹭乡液化气站至游客服务中心道路改造工程

(1) 项目已开工建设，至今尚未办理质量监督手续；

(2) 设计边坡比例为 1:1，而实际开挖边坡比例大约为 1: 0.75；

(3) 部分路段出现的“神仙土”开挖一直未进行处理，存在塌方安全隐患。

8、赣县区白鹭乡黄坑口至窑下道路工程

(1) 桩号 K0+990 处交叉口安全警示设施不足，应增加安全警示牌；

(2) 为确保施工现场安全，K0+000-K0+950 路段应采取全封闭施工，禁止外来车辆通行；

(3) 桩号 K0+660 处挖方路段，三级边坡开挖不到位，边坡坡率过陡，存在坍塌的安全隐患，其主要原因是因为业主沟通，加快征地进度。

9、赣县区南塘镇枫江南木墩至富民工程

(1) 项目已开工建设，至今尚未办理质量监督手续；
(2) 施工现场沿线未设置任何安全警示设施，存在安全隐患；

(3) 部分沙包土边坡过陡，必须将边坡开挖至设计要求



范围内；

(4) 未按设计施工，部分纵坡过陡，超过四级公路最低标准(9%最大纵坡)，建议与设计单位沟通，结合现场实际情况，适当调整纵坡，减少安全隐患；

(5) 道路附近的一处鱼塘未做排水处理，如遇暴雨等不利天气，易造成塌方，对本项目路基影响较大，应及时协调处理解决，消除安全隐患。

10、大田乡坎坳农庄至东石公路改建工程

(1) 浆砌片石挡墙砂浆不饱满，局部基础埋置深度不足，抗冲刷、抗倾覆能力差，墙后填土不规范；

(2) 施工现场未设置任何安全警示设施，存在安全隐患。

11、赣州印象丹霞寨九坳风景区基础设施建设项目（下农村至寨九坳旅游公路提升工程）

(1) 项目已开工建设，至今尚未办理质量监督手续；

(2) 现场安全警示设施不足，应增加安全警示牌；

(3) K2+028 拐弯处为折角，需按照设计要求调整线性。

12、赣县区长洛乡均源至南水公路拓宽工程

(1) 施工沿线安全警示设施不足，仅设置了部分安全警示护栏，应在适当位置增设安全警示设施；

(2) 部分工人高空作业时未戴安全帽；

(3) 桩号K0+000、K0+130处边坡过陡，边坡坡顶处有多颗大树，如遇不利天气，存在塌方的安全隐患，需与设计沟通，调整边坡方案；

(4) 浆砌片石挡土墙所用石料均为风化石，强度不足，



质量较差；

13、赣县区阳埠新联村道路扩宽硬化工程

- (1) 项目已开工建设，至今尚未办理质量监督手续；
- (2) 部分拓宽路段，路基开挖深度不足；
- (3) 沿线未设置任何安全警示设施，需在适当位置增加安全警示牌。

14、赣县区大埠乡将军桥头至大岭下机房公路窄路面路面拓宽工程

- (1) 项目已经完工，但尚未办理质量监督手续。

二、存在问题

部分在建工程施工现场工作人员安全意识薄弱，未着办理质量监督手续就贸然作业，现场安全警示牌较少，对安全生产责任意识不强，仍需加强教育和警示。

三、下一步打算

一方面加大安全生产检查力度，定期和不定期深入施工现场进行安全生产检查；另一方面加大对未办理质量监督就擅自开工等行为的处罚力度，倒逼他们牢固树立“隐患无处不在、成绩每天归零”的意识。



创建王能扫描